

## Área de Transición Ecológica y Deportes

Dirección General de Medio Ambiente y Parques y Jardines Servicio Administrativo de Parques y Jardines

Expediente 1/2022

AP-444-2022
ALDY

El Exemo. Sr. Alcalde, y por delegación, el Director General de Medio Ambiente, Parques y Jardines, con fecha 10 de noviembre de 2022, se ha servido decretar lo siguiente:

"Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar de Acer negundo con nº de ID 31 situado en la C/Padre García **Tejero (AP-444-2022),** que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: MOTIVO DE APEO: Colapso del árbol completo. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de Acer negundo, situado en la Avenida Padre García Tejero, debido al impacto de un vehículo pesado, coincidiendo con la instalación del alumbrado navideño. La colisión provocó la caída del árbol, quedando volcado sobre la franja de aparcamiento, sin provocar daños materiales. Antes de la incidencia, el árbol se encontraba en un proceso de decaimiento fisiológico y presentaba síntomas de pérdida de resistencia mecánica, con indicios de pudrición de la madera central del tronco y de los ejes principales, originada desde la parte aérea, a partir de las lesiones provocadas por un antiguo terciado de copa, y desde la parte subterránea, por los daños radiculares derivados de los factores abióticos característicos del entorno urbano, como la canalización de líneas soterradas de servicios, compactación del terreno y pavimento sobre raíces. ESTADO GENERAL: Arbol maduro, con síntomas de regresión fisiológica, porte alterado por el antiguo desmoche de copa, y un 60% de copa remanente respecto al volumen original por la eliminación de otro eje principal codominante seco. OBSERVACIONES: El vuelco ocurre durante la instalación del cableado aéreo para la colocación del alumbrado navideño.".

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.

El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

## SRA. JEFE DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Avda. de Moliní, 4. Pabellón Marroquí 41012 Sevilla Teléfono 95 54 73232 Fax 95 54 73242

Código Seguro De Verificación	gYv5p9aGNnQOC2wpYRu7/Q==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	11/11/2022 11:17:39
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gYv5p9aGNnQOC2wpYRu7/Q==		





## FICHA DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (444/22) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Colapso del árbol completo

1. FECHA: 24/10/22

2. SITUACIÓN: Avenida Padre García Tejero DISTRITO: Bellavista-La Palmera

3. ESPECIE: Acer negundo № ID: 31

4. P.C. (cm): 56 ALTURA (m): 9 ALCORQUE (m): Cuadrado individual

- 5. LATITUD DE ACERADO: Acceso a viviendas, centros escolares y universitarios, y zonas de restauración. Calzada de un carril de circulación por sentido, con franja de aparcamiento en línea. Alta densidad de tránsito peatonal, debido a la elevada afluencia de estudiantes, y circulación frecuente de vehículos en calzada.
- 6. LESIONES GRAVES: Impacto de vehículo pesado contra el eje principal remanente de copa, provocando el vuelco del ejemplar sobre la franja de aparcamiento que se encontraba desocupada. Previamente, el árbol evidenciaba pudrición interna de la madera del fuste y ejes principales, a partir del antiguo terciado de copa. Daños radiculares potenciales, previos al vuelco, derivados de afecciones mecánicas por canalizaciones subterráneas de servicios y arreglos de pavimento.
- 7. ESTADO GENERAL: Árbol maduro, con síntomas de regresión fisiológica, porte alterado por el antiguo desmoche de copa, y un 60% de copa remanente respecto al volumen original por la eliminación de otro eje principal codominante seco.
- 8. OBSERVACIONES: El vuelco ocurre durante la instalación del cableado aéreo para la colocación del alumbrado navideño.
- 9. FOTOGRAFÍAS:









## 10. PLANO SITUACIÓN:

