

Expediente: 91/2026

AP-213-26 a AP-220-26
AP-215-2026
AGF

Visto el informe del Servicio Técnico de Parques y Jardines, sobre la necesidad de eliminación de **un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID nº 19, situado en el Distrito Triana, en la Calle San Jacinto (AP-215-2026)**, en virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005 y por las facultades conferidas a esta Área por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2023, **VENGO EN RESOLVER:**

ÚNICO.- Autorizar el apeo de **un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID nº 19, situado en el Distrito Triana, en la Calle San Jacinto (AP-215-2026).**

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: RIESGO. Se solicita autorización para el apeo de un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID 19, situado de la calle San Jacinto, en el Distrito de Triana. Solicitamos la tala de dicho ejemplar por riesgo. Tras el tren de borrasca acaecido recientemente hemos realizado inspección en el ejemplar, al mostrar movimiento en su plato radicular y aumento en la inclinación en su tronco. Todo ello se ve agravado por la tala de los dos ejemplares de su misma alineación. Ello originará una desadaptación al entorno por lo que este ejemplar va a ser expuesto a los vientos predominantes. Dado que el fallo ya ha comenzado y con el agravante de dicha desadaptación este ejemplar muestra un riesgo no tolerable. Por ello solicitamos su apeo y la sustitución de dicho ejemplar.

ESTADO GENERAL: Ejemplar desestructurado. Biomecánicamente inestable en la parte superior de su copa. Inclinación en tronco sin corrección en copa.

OBSERVACIONES: Alcorque limitado para un correcto desarrollo del ejemplar a nivel radicular. Aumento repentino de la inclinación en tronco.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	a6tfXsrEskdRRTs266vJ0Q==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	11/03/2026 10:43:32	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/a6tfXsrEskdRRTs266vJ0Q==			

SOLICITUD DE APEO DE ÁRBOL VIARIO (AP-215-2026) PARTE 1ª

MOTIVO: RIESGO.

Código: AP-215-2026

Ubicación: 51304.San Jacinto, Calle.

Excmo. Sr.:

Por la presente solicitamos la autorización para el apeo de un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID 19, situado de la calle San Jacinto, en el distrito de Triana. Por riesgo.

Solicitamos la tala de dicho ejemplar por riesgo. Tras el tren de borrasca acaecido recientemente hemos realizado inspección en el ejemplar, al mostrar movimiento en su plato radicular y aumento en la inclinación en su tronco. Todo ello se ve agravado por la tala de los dos ejemplares de su misma alineación. Ello originará una desadaptación al entorno por lo que este ejemplar va a ser expuesto a los vientos predominantes. Dado que el fallo ya ha comenzado y con el agravante de dicha desadaptación este ejemplar muestra un riesgo no tolerable. Por ello solicitamos su apeo y la sustitución de dicho ejemplar.

Sevilla a 03 de marzo de 2026.

La Ingeniera Técnica Agrícola

SOLICITUD DE APEO DE ÁRBOL VIARIO (AP-215-2026) PARTE 2ª
MOTIVO: RIESGO.

1. **FECHA:** 03 de marzo de 2026.
2. **SITUACIÓN:** Calle San Jacinto.
3. **Distrito:** Triana.
4. **ESPECIE:** *Tipuana tipu*.
5. **ID:** 19
6. **P.C. (cm):** 210.
7. **ALTURA (m):** 13
8. **ALCORQUE (m):** 2.20 X 1.50 m
9. **LATITUD DE ACERADO (m)** Acerado al mismo nivel.
10. **LESIONES GRAVES:**
 - Sistema radicular con desarrollo limitado.
 - Inclinación acusada en tronco.
 - Ahilamientos de suplentes en la parte superior de su copa.
 - Inserciones debilitadas.
 - Cortezas incluidas con dos ejes codominantes en cruz principal.
 - Levantamiento del plato radicular.
11. **ESTADO GENERAL:**
 - Ejemplar desestructurado.
 - Biomecánicamente inestable en la parte superior de su copa.
 - Inclinación en tronco sin corrección en copa.
- 12.
13. **OBSERVACIONES:**
 - Alcorque limitado para un correcto desarrollo del ejemplar a nivel radicular.
 - Aumento repentino de la inclinación en tronco.

14. FOTOGRAFIAS:






AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio
Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines



15. PLANO DE SITUACIÓN:

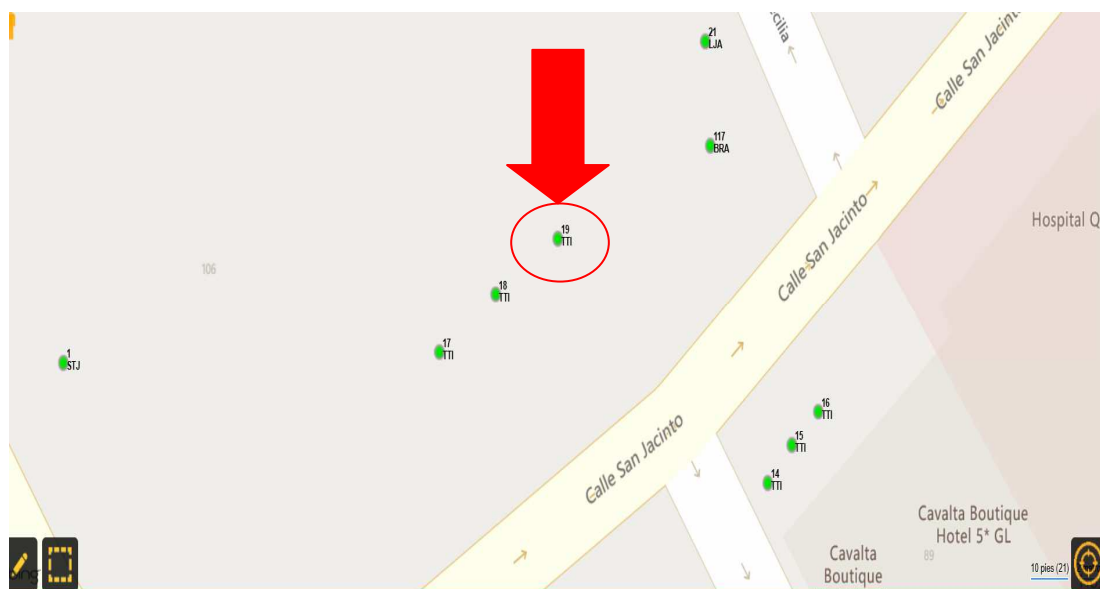

Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Formulario de Evaluación Básica de Riesgo de Arbolado

Cliente: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Parques y Jardines. Fecha: 3-mar-2026 Hora: 11:30
 Dirección/localización árbol: San Jacinto, Calle. ID. Árbol: 19 Hoja 1 de 2
 Especie de árbol: Tipuana tipu Perímetro: 210 Altura (m): 13 Proyección copa diám. (m): 6
 Asesor: José López López Periodo de tiempo: 1 Herramientas utilizadas: Cinta métrica, martillo de teflón.

Evaluación de Diana

Nº de Diana	Descripción de Diana	Zona de Diana			Tasa de Ocupación 1. Rara 2. Ocasional 3. Frecuente 4. Constante	Es práctico mover la diana	Es práctico restringir la zona?
		Dentro de la proyección de copa	Diana dentro de 1 x altura	Diana dentro de 1,5 x altura			
1	Zona estancial. Paso de peatones con semáforo.	X	X	X	3	No	No
2	Peatones	X	X	X	4	No	No
3							
4							
5							

Factores de la Zona

Historial de fallos: Colapso a nivel radicular. Colapso de suplentes en la zona apical, por su inserción. **Topografía:** Plano ☒ Pte. ☐ % Orientación de la pte:
Cambios en la zona: Ninguno ☐ Cambio cota del suelo ☐ Limpieza ☐ Cambio de hidrología del suelo ☐ Cortes de raíces ☒ Descripción: Roturas en raíces, por obras.
Condiciones suelo: Volumen limitado ☒ Encharcado ☐ Superficial ☐ Compactado ☒ Pavimento sobre raíces ☐ % Descripción Levantamiento plato radicular.
Dirección de los vientos dominantes: SO **Climatología:** Vientos fuertes ☐ Hielo ☐ Nieve ☐ Lluvias fuertes ☐ Descripción Aislado, exposición.

Salud del árbol y perfil de la especie

Vigor: Bajo ☐ Normal ☒ Alto ☐ **Follaje:** Ninguno (por estación) ☐ Ninguno (muerte) ☒ Normal ☐ % Clorótico ☐ % Necrótico ☐ %
Plagas y enfermedades: **Abiótico:** Obras.
Perfil de fallos por especie Ramas ☒ Tronco ☐ Raíces ☒ Descripción Colapso a nivel radicular. Colapso de suplentes en la parte superior de su copa.
Degradación en antiguos cortes de desmoche, debilitando inserciones de suplentes.

Factores de carga

Exposición al viento: Protegida ☐ Parcial ☐ Total ☐ Túnel de viento ☒ Expuesto. **Tamaño relativo de copa:** Pequeño ☐ Medio ☒ Grande ☐
Densidad copa: Escasa ☒ Normal ☐ Densa ☐ **Ramas interiores:** Poca ☒ Normal ☐ Densa ☐ **Trepadora/Muérdago/Musgo:** No
Cambios recientes o previstos en los factores de carga: Obras por ampliación del alcorque. Aumento en el levantamiento del plato radicular.

Defectos en árboles y condiciones que afectan a la probabilidad de fallo

-- Copa y Ramas --

Copa desequilibrada ☐ LCR 0 % (Porcentaje copa viva)
Ramas/ramillas muertas: 0 % sobre total Diámetro máximo _____
Ramas rotas/colgantes: Número 0 Diámetro máximo _____
Ramas sobre extendidas: ☐
Historial de Poda:
Limpieza ☒ Aclareo ☐ Refaldado ☒
Reducción ☒ Desmoche ☒ Cola de León ☐
Cortes a ras ☐ Otros Reestructuración de copa.
Principal (es) preocupación (es): Copa formada por suplentes de origen epicórmicos, con crecimiento ahilado. Histórico de fallo en sus inserciones con un porcentaje elevado.
Degradación en la zona de inserción de dichos ejes. Antecedente de fallo. _____
Cargas adicionales: Ninguna ☐ Menor ☐ Moderada ☒ Significativa ☐
Probabilidad de fallos: Improbable ☐ Posible ☒ Probable ☐ Inminente ☐ Dado su histórico de fallo, la competencia que se genera en el crecimiento de estos ejes y la sobre exposición a los vientos predominantes.

-- Tronco --

Corteza muerta/perdida ☒ Color /textura anormal de corteza ☐
Troncos codominantes ☐ Corteza incluida ☐ Grietas ☐
Albura dañada/descompuesta ☒ Cáncer/agalla/nudos ☐ Rezuman savia ☐
Daños por rayo ☐ Duramen descompuesto ☐ Cuerpos fructíferos/setas ☐
Cavidad/nido _____ % Perímetro Profundidad 10 Conicidad atípica ☐
Inclinación 30 ° Corregida? No
Espesor de la pared residual (t) _____ t/R _____
Crecimiento de respuesta _____
Principal (es) preocupación (es): Aumento en su inclinación.
la pérdida del los ejemplares a ambos extremos de dicha alineación.
Cargas adicionales: Ninguna ☐ Menor ☐ Moderado ☒ Significativa ☐
Probabilidad de fallos
Improbable ☐ Posible ☒ Probable ☐ Inminente ☐

-- Raíces y cuello radicular --

Cuello enterrado/no visible ☐ Profundidad _____ Estrangulamiento ☐
Muerta ☐ Degradado ☐ Hongos/setas ☐ Exudaciones ☐
Cavidades ☐ _____ % Perímetro Profundidad de la cavidad _____
Grietas ☐ Cortes/raíces dañadas ☒ Distancia al tronco 40 cm
Levantamiento del plato radicular ☐ Debilidad de suelo ☒
Crecimiento de respuesta _____ Inclinación acusada con aumento de la misma.
Principal (es) preocupación (es): Levantamiento en aumento del plato radicular
Daños en raíces por obras. Aumento de la inclinación sin corrección en copa.
Cargas adicionales: Ninguna ☐ Menor ☐ Moderado ☒ Significativa ☐
Probabilidad de fallos
Improbable ☐ Posible ☐ Probable ☒ Inminente ☐

Categorización del riesgo																				
Número de problema	Parte del árbol	Consideraciones de preocupación	Perímetro de la parte afectada (en cm)	Distancia de caída a diana (m)	Número de Diana	Protección de diana	Probabilidad										Consecuencias			Categorización del riesgo (Matriz 2)
							Fallo			Impacto				Fallo e Impacto (Matriz 1)						
							Improbable	Posible	Probable	Inminente	May y bajo	Bajo	Medio	Alto	Improbable	Algo probable	Probable	May Probable	Insignificante	
1	RAMAS	Suplentes de parte superior de su copa con inserciones debilitadas y ahilados.	35	13	2	NO	X						X	X					X	Moderado
2	PLATAFORMA RADICULAR	Sistema radicular dañado.	210	13	2	NO		X					X		X				X	Alto

Matriz 1. Matriz de probabilidades

Probabilidad de fallo	Probabilidad del impacto sobre la Diana			
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Inminente	Improbable	Algo probable	Probable	Muy probable
Probable	Improbable	Improbable	Algo probable	Probable
Posible	Improbable	Improbable	Improbable	Algo probable
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable

Matriz 2. Matriz de clasificación de riesgo.

Probabilidad de fallo e impacto	Consecuencias del fallo			
	Insignificante	Menor	Significante	Severo
Muy probable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Probable	Bajo	Moderado	Alto	Alto
Algo probable	Bajo	Bajo	Moderado	Moderado
Improbable	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

Notas, explicaciones, descripciones:

Ejemplar excesivamente refaldado el cual a sufrido daños

en raíces por obras cercanas a su plato radicular. Tras los FMA acaecidos recientemente ha aumentado su inclinación

considerablemente al igual, en su plato radicular ha aumentado el levantamiento que presentaba.

Teniendo en cuenta los antecedentes de fallo en estos ejemplares con esta sintomatología. Y que el fallo ya ha empezado a producirse. Entendemos que existe un riesgo no asumible.

Propuestas y/o consejos

Se propone su tala al mostrar un riesgo no tolerable, dada la alta probabilidad de fallo que presenta y teniendo en cuenta

la alta frecuencia peatonal y la zona estancial por paso de peatones. Este ejemplar se encuentra en una alineación donde se ubican otros ejemplares

de su misma especie y mismo porte. En dicha alineación se va a generar una desadaptación . En la parte superior de su copa muestra degradación

en su estructura principal, en la zona de inserción de los ejes que forman su copa. Alto porcentaje en histórico de fallo en estas inserciones.

Valoración general de riesgo del árbol

Bajo

Moderado

Alto

Extremo

Prioridad de trabajo

1

2

3

4

Valoración de riesgo residual

Bajo

Moderado

Alto

Extremo

Intervalo de inspección recomendada:

Datos:

Final

Preliminar

Necesita asesoramiento avanzado:

No

Si

Tipo y razón:

Limitaciones de la inspección:

Ninguna

Visibilidad

Accesos

Trepadoras

Cuello de raíz enterrado

Descripción

Esta ficha es una adaptación del formulario del método BMP de la ISA

Página 2 de 2