

Expediente: 91/2026

AP-213-26 a AP-220-26
AP-217-2026
AGF

Visto el informe del Servicio Técnico de Parques y Jardines, sobre la necesidad de eliminación de **un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID nº 62, situado en el Distrito Triana, en la Calle San Jacinto (AP-217-2026)**, en virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005 y por las facultades conferidas a esta Área por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2023, **VENGO EN RESOLVER:**

ÚNICO.- Autorizar el apeo de **un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID nº 62, situado en el Distrito Triana, en la Calle San Jacinto (AP-217-2026).**

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: RIESGO. Se solicita autorización para el apeo de un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID 62, situado de la calle San Jacinto, en el Distrito de Triana. Tras en tren de borrascas acaecido recientemente y la pérdida de los dos ejemplares de los extremos en una misma alineación, hemos procedido a inspeccionar los demás ejemplares ya que se ha generado una desadaptación en dicha alineación. Tras evaluar estos ejemplares y comprobar que presentan las mismas sintomatología, agravado todo ello por la desadaptación antes mencionada. Estos ejemplares muestran un nivel alto de incidencia y teniendo en cuenta la alta frecuencia peatonal y el alto tránsito de vehículos, consideramos que el nivel de riesgo no es tolerable. Estos ejemplares muestran inclinación en tronco la cual ha aumentado recientemente, muestran daños radiculares y sus copas están formadas por suplentes de origen epícormicos los cuales muestran inserciones débiles ya que se encuentran insertas en antiguos cortes de desmoches los cuales ha empezado a degradarse, comprometiendo la estabilidad estructural de estos. Por todo ello pedimos la autorización para proceder a su tala, al mostrar un riesgo no tolerable.

ESTADO GENERAL: Nivel alto de riesgo por incidencias. Desadaptado. Estabilidad estructural comprometida.

OBSERVACIONES: Alcorque limitado para un correcto desarrollo del ejemplar a nivel radicular. Aislado con sobreexposición a los vientos predominantes. Poco funcional. Zona de alta frecuencia peatonal. Riesgo alto de incidencia.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	A6Dt3VCeNIuBVZsikoPewg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	11/03/2026 10:43:25
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/A6Dt3VCeNIuBVZsikoPewg==		



SOLICITUD DE APEO DE ÁRBOL VIARIO (AP-217-2026) PARTE 1ª

MOTIVO: RIESGO.

Código: AP-217-2026

Ubicación: 51304.San Jacinto, Calle.

Excmo. Sr.:

Por la presente solicitamos la autorización para el apeo de un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID 62, situado de la calle San Jacinto, en el distrito de Triana. Por riesgo.

Tras en tren de borrascas acaecido recientemente y la pérdida de los dos ejemplares de los extremos en una misma alineación, hemos procedido a inspeccionar los demás ejemplares ya que se ha generado una desadaptación en dicha alineación. Tras evaluar estos ejemplares y comprobar que presentan las mismas sintomatología, agravado todo ello por la desadaptación antes mencionada. Estos ejemplares muestran un nivel alto de incidencia y teniendo en cuenta la alta frecuencia peatonal y el alto tránsito de vehículos, consideramos que el nivel de riesgo no es tolerable. Estos ejemplares muestran inclinación en tronco la cual ha aumentado recientemente, muestran daños radiculares y sus copas están formadas por suplentes de origen epícorricos los cuales muestran inserciones débiles ya que se encuentran insertas en antiguos cortes de desmoches los cuales ha empezado a degradarse, comprometiendo la estabilidad estructural de estos. Por todo ello pedimos la autorización para proceder a su tala, al mostrar un riesgo no tolerable.

Sevilla a 23 de febrero de 2026.

La Ingeniera Técnica Agrícola

SOLICITUD DE APEO DE ÁRBOL VIARIO (AP-217-2026) PARTE 2ª
MOTIVO: RIESGO.

1. **FECHA:** 23 de febrero.
2. **SITUACIÓN:** Calle San Jacinto.
3. **Distrito:** Triana.
4. **ESPECIE:** *Tipuana tipu*.
5. **ID:** 62.
6. **P.C. (cm):** 200.
7. **ALTURA (m):** 19.
8. **ALCORQUE (m):** 1.50 X 1 m.
9. **LATITUD DE ACERADO (m)** Acerado al mismo nivel.

10. LESIONES GRAVES:

- Sistema radicular con desarrollo limitado.
- Inclinação en tronco.
- Distintos chancros en su estructura principal.
- Cortezas en cruz principal.
- Desadaptación al entorno.
- Levantamiento en el plato radicular.

11. ESTADO GENERAL:

- Nivel alto de riesgo por incidencias.
- Desadaptado.
- Estabilidad estructural comprometida.

12. OBSERVACIONES:

- Alcorque limitado para un correcto desarrollo del ejemplar a nivel radicular.
- Aislado con sobreexposición a los vientos predominantes.
- Poco funcional.
- Zona de alta frecuencia peatonal.
- Riesgo alto de incidencia.

13.FOTOGRAFIAS:






AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines



Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

14. PLANO DE SITUACIÓN:

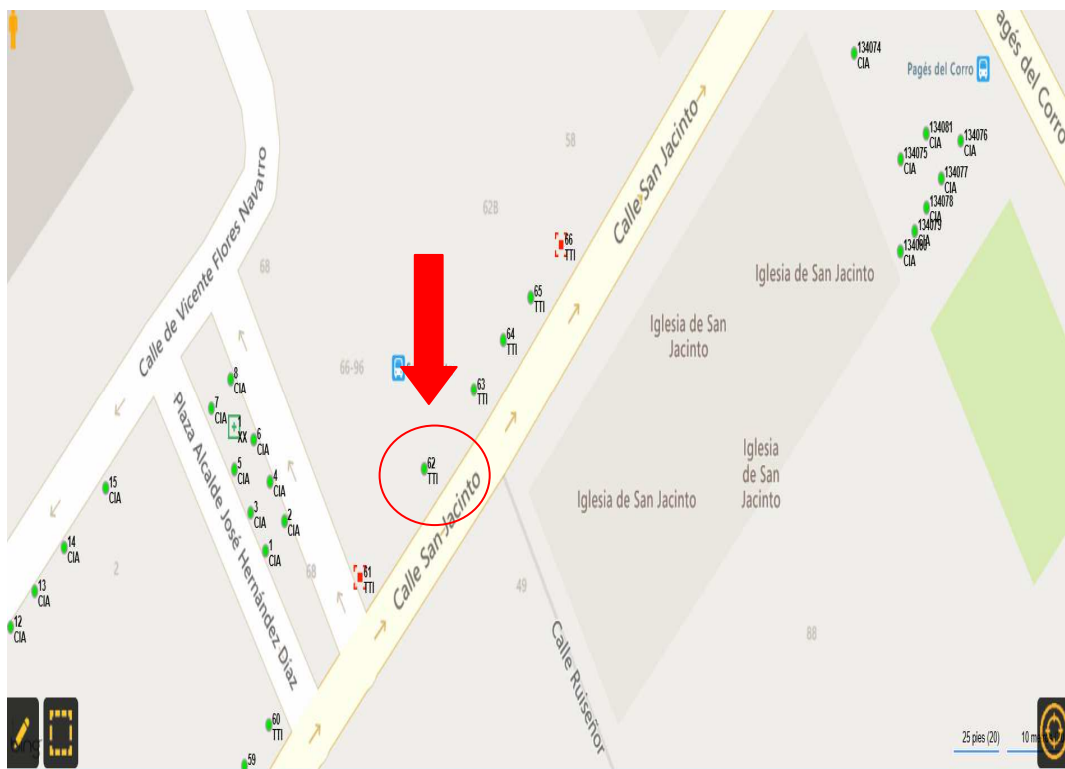

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Cliente: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Parques y Jardines. Fecha: 23-feb-2026 Hora: 11:30
 Dirección/localización árbol: San Jacinto, Calle. ID. Árbol: 62 Hoja 1 de 2
 Especie de árbol : Tipuana tipu Perímetro: 200 Altura (m): 19 Proyección copa diám. (m): 7
 Asesor: José López López Periodo de tiempo: 1 Herramientas utilizadas: Cinta métrica, martillo de teflón.

Nº de Diana	Descripción de Diana	Zona de Diana			Tasa de Ocupación 1.Rara 2.Ocasional 3.Frecuente 4.Constante	Es práctico mover la diana	Es práctico restringir la zona?
		Dentro de la proyección de copa	Diana dentro de 1 x altura	Diana dentro de 1,5 x altura			
1	Vehículos	X	X	X	4	No	No
2	Peatones	X	X	X	4	No	No
3							
4							
5							

Historial de fallos:	Colapso a nivel radicular. Colapso de suplentes en la zona apical, por su inserción.				Topografía:	Plano ☒	Pte. ☐	% Orientación de la pte:
Cambios en la zona:	Ninguno ☐	Cambio cota del suelo ☐	Limpieza ☐	Cambio de hidrología del suelo ☐	Cortes de raíces ☒	Descripción: Roturas en raíces, por obras.		
Condiciones suelo:	Volumen limitado ☒	Encharcado ☐	Superficial ☐	Compactado ☒	Pavimento sobre raíces ☐	%	Descripción Alcorque reducido	
Dirección de los vientos dominantes:	SO		Climatología:	Vientos fuertes ☐	Hielo ☐	Nieve ☐	Lluvias fuertes ☐	Descripción Nada reseñable

Vigor: Bajo ☐ Normal ☒ Alto ☐ **Follaje:** Ninguno (por estación) ☐ Ninguno (muerte) ☒ Normal _____ % Clorótico _____ % Necrótico _____ %

Plagas y enfermedades: _____ **Abiótico:** Pérdida de los ejemplares a los dos extremos de su alineación. Obras.

Perfil de fallos por especie Ramas ☒ Tronco ☐ Raíces ☒ Descripción Colapso a nivel radicular. Colapso de suplentes en la parte superior de su copa.
Degradación en antiguos cortes de desmoche, debilitando inserciones de suplentes.

Exposición al viento: Protegida ☐ Parcial ☐ Total ☐ Túnel de viento ☒ **Tamaño relativo de copa:** Pequeño ☐ Medio ☒ Grande ☐
Densidad copa: Escasa ☒ Normal ☐ Densa ☐ **Ramas interiores:** Poca ☒ Normal ☐ Densa ☐ **Trepadora/Muérdago/Musgo:** No ☒
Cambios recientes o previstos en los factores de carga: Aumento de inclinación en tronco. Desadaptación por pérdida del ejemplar adyacente.

-- Copa y Ramas --			
Copa desequilibrada ☐	LCR <u>0</u> %	(Porcentaje copa viva)	Grietas ☒ <u>En inserciones</u>
Ramas/ramillas muertas: <u>15</u> % sobre total	Diámetro máximo <u>5</u> cm	Daños por rayos ☐	
Ramas rotas/colgantes: Número <u>0</u>	Diámetro máximo _____	Codominancia ☐ _____	Corteza incluida ☐
Ramas sobre extendidas: ☐		Uniones débiles ☒ <u>Ejes epicórmicos</u>	Cavidades/nidos _____ % Perímetro _____
Historial de Poda:		Fallos previos de ramas ☐ _____	Ramas similares presentes ☐
Limpieza ☒	Aclareo ☐	Refaldado ☒	Corteza muerta/pérdida ☒ <u>Cáncer/agallas/nudos</u> ☐ <u>Albura dañada/descompuesta</u> ☒
Reducción ☒	Desmoche ☒	Cola de León ☐	Cuerpos fructíferos ☐ <u>Duramen descompuesto</u> ☐ <u>Chancros</u> _____
Cortes a ras ☐	Otros _____		
Principal (es) preocupación (es): <u>Copa formada por suplentes de origen epicórmicos, con crecimiento ahilado. Histórico de fallo en sus inserciones con un porcentaje elevado.</u>			
Degradación en la zona de inserción de dichos ejes. _____			
Cargas adicionales: Ninguna ☐ Menor ☐ Moderada ☐ Significativa ☒ _____			
Probabilidad de fallos: Improbable ☐ Posible ☐ Probable ☒ Inminente ☐ <u>Dado su histórico de fallo, la competencia que se genera en el crecimiento de estos ejes y la sobre exposición a los vientos predominantes.</u>			

Corteza muerta/perdida	☐	Color /textura anormal de corteza	☒
Troncos codominantes	☐	Corteza incluida	☒
Albura dañada/descompuesta	☒	Cáncer/agalla/nudos	☐
Daños por rayo	☐	Duramen descompuesto	☐
		Cuerpos fructíferos/setas	☐
Cavidad/nido		% Perímetro	10
		Profundidad	
		Conicidad atípica	☐
Inclinación	15	Corregida?	No
Espesor de la pared residual (t)		t/R	
Crecimiento de respuesta			
Principal (es) preocupación (es):	La desadaptación que se ha generado por		
la pérdida de los ejemplares a ambos extremos de dicha alineación.			
Cargas adicionales:	Ninguna	☐	Menor
		☐	Moderado
		☒	Significativa
		☐	
Probabilidad de fallos			
Improbable	☐	Possible	☒
		Probable	☐
		Inminente	☐

Cuello enterrado/no visible ☐ Profundidad ☐ Estrangulamiento ☐
Muerta ☐ Degradado ☐ Hongos/setas ☐ Exudaciones ☐
Cavidades ☐ _____ % Perímetro Profundidad de la cavidad _____
Grietas ☐ Cortes/raíces dañadas ☒ Distancia al tronco _____
Levantamiento del plato radicular ☒ Debilidad de suelo ☒

Crecimiento de respuesta _____ Levantamiento del plato radicular. _____

Principal (es) preocupación (es): Leve incremento de la inclinación en tronco. _____

Posible daños en raíces por las obras del carril bici. Antecedente de fallo en ejemplar _____

con su misma sintomatología. Las obras que está sufriendo en su entorno. _____

Cargas adicionales: Ninguna ☐ Menor ☐ Moderado ☐ Significativa ☒

Probabilidad de fallos

Improbable ☐ Posible ☐ Probable ☒ Inminente ☐

Categorización del riesgo																				
Número de problema	Parte del árbol	Consideraciones de preocupación	Perímetro de la parte afectada (en cm)	Distancia de caída a diana (m)	Número de Diana	Protección de diana	Probabilidad										Consecuencias			Categorización del riesgo (Matriz 2)
							Fallo			Impacto				Fallo e Impacto (Matriz 1)						
							Improbable	Posible	Probable	Inminente	May bajo	Bajo	Medio	Alto	Improbable	Algo probable	Probable	May Probable	Insignificante	
1	RAMAS	Suplentes de parte superior de su copa con inserciones debilitadas y ahilados.	55	19	2	NO		X					X		X				X	Alto
2	PLATAFORMA RADICULAR	Sistema radicular dañado	200	19	2	NO		X					X		X				X	Alto

Matriz 1. Matriz de probabilidades

Probabilidad de fallo	Probabilidad del impacto sobre la Diana			
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Inminente	Improbable	Algo probable	Probable	Muy probable
Probable	Improbable	Improbable	Algo probable	Probable
Posible	Improbable	Improbable	Improbable	Algo probable
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable

Matriz 2. Matriz de clasificación de riesgo.

Probabilidad de fallo e impacto	Consecuencias del fallo			
	Insignificante	Menor	Significante	Severo
Muy probable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Probable	Bajo	Moderado	Alto	Alto
Algo probable	Bajo	Bajo	Moderado	Moderado
Improbable	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

Notas, explicaciones, descripciones:

Ejemplar excesivamente refaldado el cual a sufrido desadaptación

por la pérdida del ejemplar adyacente. Tras los fenómenos meteorológicos adversos que ha soportado en las ultimas semanas

ha aumentado su inclinación en tronco unos 5º, llegando a alcanzar los 15º grados de inclinación. Preocupa el historico de fallo

en un ejemplar con la misma sintomatología recientemente. Al estar ahilado y excesivamente refaldado aumenta

la tensión considerablemente en su plato radicular. En copa preocupa la debilidad en sus inserciones en suplentes ahilados.

Propuestas y/o consejos

Se propone su tala al mostrar un riesgo no tolerable, dada la alta probabilidad de fallo que presenta y teniendo en cuenta

la alta frecuencia peatonal y el transito de vehículos. Este ejemplar se encuentra en una alineación donde se ubicaban seis ejemplares de su misma especie

y mismo porte. En dicha alineación han colapsados los dos ejemplares de los extremos generando una desadaptación . En la parte superior de su copa

muestra degradación en su estructura principal, en la zona de inserción de los ejes que forman su copa. Alto porcentaje en histórico de fallo en estas inserciones.

Valoración general de riesgo del árbol

Bajo

Moderado

Alto

Extremo

Prioridad de trabajo

1

2

3

4

Valoración de riesgo residual

Bajo

Moderado

Alto

Extremo

Intervalo de inspección recomendada:

Datos:

Final

Preliminar

Necesita asesoramiento avanzado:

No

Si

Tipo y razón:

Limitaciones de la inspección:

Ninguna

Visibilidad

Accesos

Trepadoras

Cuello de raíz enterrado

Descripción

Esta ficha es una adaptación del formulario del método BMP de la ISA

Página 2 de 2