

Expediente: 91/2026

AP-213-26 a AP-220-26
AP-220-2026
AGF

Visto el informe del Servicio Técnico de Parques y Jardines, sobre la necesidad de eliminación de **un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID nº 65, situado en el Distrito Triana, en la Calle San Jacinto (AP-220-2026)**, en virtud de lo acordado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005 y por las facultades conferidas a esta Área por Acuerdo de la Junta de Gobierno de 19 de junio de 2023, **VENGO EN RESOLVER:**

ÚNICO.- Autorizar el apeo de **un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID nº 65, situado en el Distrito Triana, en la Calle San Jacinto (AP-220-2026).**

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: RIESGO. Se solicita autorización para el apeo de un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID 65, situado de la calle San Jacinto, en el Distrito de Triana. Tras en tren de borrascas acaecido recientemente y la pérdida de los dos ejemplares de los extremos en una misma alineación, hemos procedido a inspeccionar los demás ejemplares ya que se ha generado una desadaptación en dicha alineación. Tras evaluar estos ejemplares y comprobar que presentan las mismas sintomatologías, agravado todo ello por la desadaptación antes mencionada. Estos ejemplares muestran un nivel alto de incidencia y teniendo en cuenta la alta frecuencia peatonal y el alto tránsito de vehículos, consideramos que el nivel de riesgo no es tolerable. Estos ejemplares muestran inclinación en tronco la cual ha aumentado recientemente, muestran daños radiculares y sus copas están formadas por suplentes de origen epícormicos los cuales muestran inserciones débiles ya que se encuentran insertas en antiguos cortes de desmoches los cuales ha empezado a degradarse, comprometiendo la estabilidad estructural de estos. Por todo ello pedimos la autorización para proceder a su tala, al mostrar un riesgo no tolerable.

ESTADO GENERAL: Nivel alto de riesgo por incidencias. Desadaptado. Estabilidad estructural comprometida.

OBSERVACIONES: Descompactación por el frecuente paso de vehículos pesados. Aislado con sobreexposición a los vientos predominantes. Poco funcional. Zona de alta frecuencia peatonal. Riesgo alto de incidencia.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	Ojj5TbAQ6JcZpxzWoM8sJg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	11/03/2026 10:43:31
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/Ojj5TbAQ6JcZpxzWoM8sJg==		



SOLICITUD DE APEO DE ÁRBOL VIARIO (AP-220-2026) PARTE 1ª

MOTIVO: RIESGO.

Código: AP-220-2026

Ubicación: 51304.San Jacinto, Calle.

Excmo. Sr.:

Por la presente solicitamos la autorización para el apeo de un ejemplar de *Tipuana tipu* con ID 65, situado de la calle San Jacinto, en el distrito de Triana. Por riesgo.

Tras en tren de borrascas acaecido recientemente y la pérdida de los dos ejemplares de los extremos en una misma alineación, hemos procedido a inspeccionar los demás ejemplares ya que se ha generado una desadaptación en dicha alineación. Tras evaluar estos ejemplares y comprobar que presentan las mismas sintomatología, agravado todo ello por la desadaptación antes mencionada. Estos ejemplares muestran un nivel alto de incidencia y teniendo en cuenta la alta frecuencia peatonal y el alto tránsito de vehículos, consideramos que el nivel de riesgo no es tolerable. Estos ejemplares muestran inclinación en tronco la cual ha aumentado recientemente, muestran daños radiculares y sus copas están formadas por suplentes de origen epícorricos los cuales muestran inserciones débiles ya que se encuentran insertas en antiguos cortes de desmoches los cuales ha empezado a degradarse, comprometiendo la estabilidad estructural de estos. Por todo ello pedimos la autorización para proceder a su tala, al mostrar un riesgo no tolerable.

Sevilla a 23 de febrero de 2026.

La Ingeniera Técnica Agrícola

SOLICITUD DE APEO DE ÁRBOL VIARIO (AP-220-2026) PARTE 2ª
MOTIVO: RIESGO.

1. **FECHA:** 23 de febrero.
2. **SITUACIÓN:** Calle San Jacinto.
3. **Distrito:** Triana.
4. **ESPECIE:** *Tipuana tipu*.
5. **ID:** 65.
6. **P.C. (cm):** 186.
7. **ALTURA (m):** 16.
8. **ALCORQUE (m):** Inexistente por obras.
9. **LATITUD DE ACERADO (m)** Acerado al mismo nivel.
10. **LESIONES GRAVES:**
 - Sistema radicular con desarrollo limitado.
 - Descompactación del terreno.
 - Distintos chancros en su estructura principal.
 - Desadaptación al entorno.
 - Daños en raíces.

11. ESTADO GENERAL:

- Nivel de riesgo alto.
- Desadaptado.
- Estabilidad estructural comprometida.

12. OBSERVACIONES:

- Descompactación por el frecuente paso de vehículos pesados.
- Aislado con sobreexposición a los vientos predominantes.
- Poco funcional.
- Zona de alta frecuencia peatonal.
- Riesgo alto de incidencia.

13.FOTOGRAFIAS:






AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Área de Limpieza, Arbolado, Parques y Jardines, Espacio Público, Consumo, Cementerio y Protección Animal.
Dirección General de Arbolado, Parques y Jardines
Servicio de Parques y Jardines



Calle Nicolás Alpériz s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

14. PLANO DE SITUACIÓN:

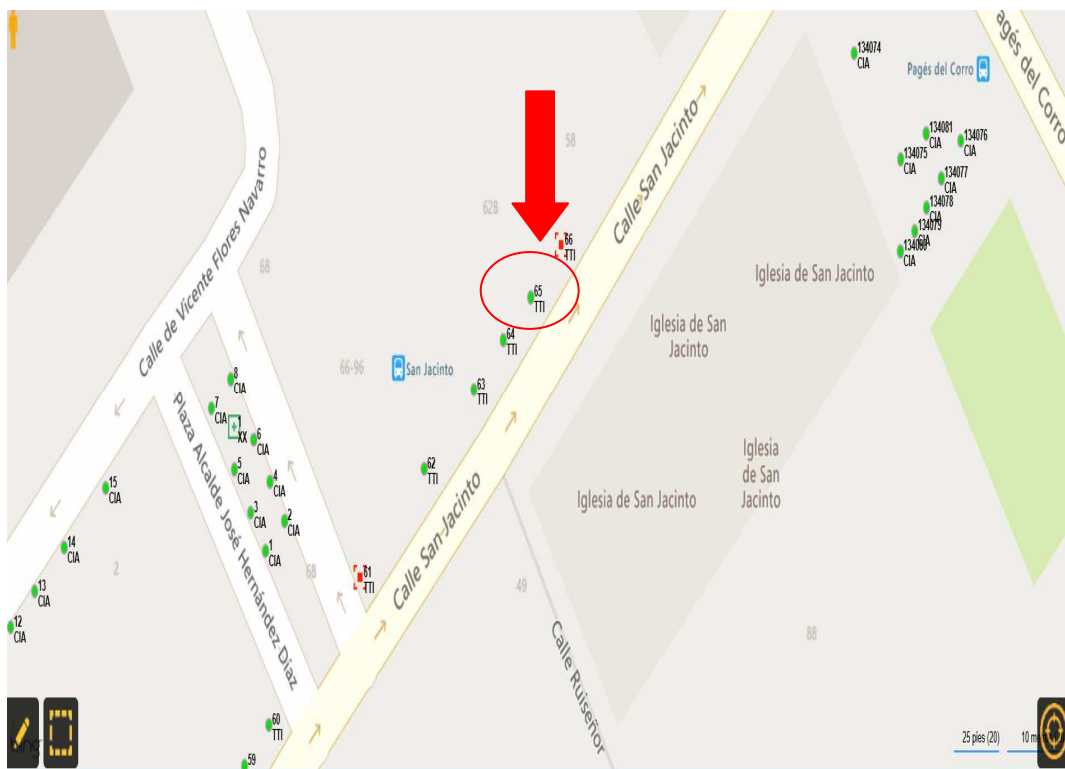

Cliente: Ayuntamiento de Sevilla. Servicio de Parques y Jardines. Fecha: 23-feb-2026 Hora: 11:30
 Dirección/localización árbol: San Jacinto, Calle. ID. Árbol: 16 Hoja 1 de 2
 Especie de árbol : Tipuana tipu Perímetro: 186 Altura (m): 18 Proyección copa diám. (m): 6
 Asesor: José López López Periodo de tiempo: 1 Herramientas utilizadas: Cinta métrica, martillo de teflón.

Nº de Diana	Descripción de Diana	Zona de Diana			Tasa de Ocupación 1.Rara 2.Ocasional 3.Frecuente 4.Constante	Es práctico mover la diana	Es práctico restringir la zona?
		Dentro de la proyección de copa	Diana dentro de 1 x altura	Diana dentro de 1,5 x altura			
1	Vehículos	X	X	X	4	No	No
2	Peatones	X	X	X	4	No	No
3							
4							
5							

Salud del árbol y perfil de la especie									
Vigor:	Bajo ☒	Normal ☐	Alto ☐	Follaje:	Ninguno (por estación) ☐	Ninguno (muerte) ☒	Normal _____ %	Clorótico _____ %	Necrótico _____ %
Plagas y enfermedades: _____					Abiótico: Pérdida de los ejemplares a los dos extremos de su alineación. Obras.				
Perfil de fallos por especie		Ramas ☒	Tronco ☐	Raíces ☒	Descripción				
					Colapso a nivel radicular. Colapso de suplenes en la parte superior de su copa.				
					Degradación en antiguos cortes de desmoche, debilitando inserciones de suplenes.				

Copa desequilibrada

☐

LCR

0

%

(Porcentaje copa viva)

Ramas/ramillas muertas:

0

% sobre total

Diámetro máximo

Ramas rotas/colgantes:

Número

0

Diámetro máximo

Ramas sobre extendidas:

☐

Historial de Poda:

Limpieza

☒

Aclareo

☐

Refaldado

☒

Reducción

☒

Desmoche

☒

Cola de León

☐

Cortes a ras

☐

Otros

Reestructuración de copa.

Principal (es) preocupación (es):

Copa formada por suplentes de origen epicórmicos, con crecimiento ahilado. Histórico de fallo en sus inserciones con un porcentaje elevado.

Degradación en la zona de inserción de dichos ejes. Antecedente de fallo.

Cargas adicionales:

Ninguna

☐

Menor

☐

Moderada

☒

Significativa

☐

Probabilidad de fallos:

Improbable

☐

Posible

☒

Probable

☐

Inminente

☐

-- Copa y Ramas --

Grietas

☒

En inserciones

Codomancia

☐

Uniones débiles

☒

Ejes epicórmicos

Fallos previos de ramas

☐

Corteza muerta/pérdida

☒

Cáncer/agallas/nudos

☐

Cuerpos fructíferos

☐

Duramen descompuesto

☐

Crecimiento de respuesta

Daños por rayos

☐

Corteza incluida

☐

Cavidades/nidos

%

Perímetro

Ramas similares presentes

☐

Albura dañada/descompuesta

☒

Chancros

Dado su histórico de fallo, la competencia que se genera en el crecimiento de estos ejes y la sobre exposición a los vientos predominantes.

Corteza muerta/perdida	☐	Color /textura anormal de corteza	☒
Troncos codominantes	☐	Corteza incluida	☒ Grietas
Albura dañada/descompuesta	☒	Cáncer/agalla/nudos	☐ Rezuman savia
Daños por rayo	☐	Duramen descompuesto	☐ Cuerpos fructíferos/setas
Cavidad/nido	% Perímetro	Profundidad	10 Conicidad atípica
Inclinación	5 °	Corregida?	No
Espesor de la pared residual (t)		t/R	
Crecimiento de respuesta			
Principal (es) preocupación (es):		La desadaptación que se ha generado por	
la pérdida de los ejemplares a ambos extremos de dicha alineación.			
Cargas adicionales:	Ninguna	☐ Menor	☐ Moderado ☒ Significativa ☐
Probabilidad de fallos			
Improbable	☒	Posible	☐
Probable	☐	Inminente	☐

Cuello enterrado/no visible ☐ Profundidad _____ Estrangulamiento ☐

Muerta ☐ Degradado ☐ Hongos/setas ☐ Exudaciones ☐

Cavidades ☐ _____ % Perímetro Profundidad de la cavidad _____

Grietas ☐ Cortes/raíces dañadas ☒ Distancia al tronco 40 cm

Levantamiento del plato radicular ☐ Debilidad de suelo ☒

Crecimiento de respuesta _____ Descompactación del terreno. _____

Principal (es) preocupación (es): Desadaptación y exposición

Daños en raíces y descompactación del terreno por la frecuencia de paso de vehículos _____

pesados. La sobreexposición a la que va hacer sometido. _____

Cargas adicionales: Ninguna ☐ Menor ☐ Moderado ☒ Significativa ☐

Probabilidad de fallos

Improbable ☐ Posible ☐ Probable ☒ Inminente ☐

[illegible]

Probabilidad de fallo	Probabilidad del impacto sobre la Diana			
	Muy bajo	Bajo	Medio	Alto
Inminente	Improbable	Algo probable	Probable	Muy probable
Probable	Improbable	Improbable	Algo probable	Probable
Posible	Improbable	Improbable	Improbable	Algo probable
Improbable	Improbable	Improbable	Improbable	Improbable

Probabilidad de fallo e impacto	Consecuencias del fallo			
	Insignificante	Menor	Significante	Severo
Muy probable	Bajo	Moderado	Alto	Extremo
Probable	Bajo	Moderado	Alto	Alto
Algo probable	Bajo	Bajo	Moderado	Moderado
Improbable	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo

Propuestas y/o consejos Se propone su tala al mostrar un riesgo no tolerable, dada la alta probabilidad de fallo que presenta y teniendo en cuenta

la alta frecuencia peatonal y el tránsito de vehículos. Este ejemplar se encuentra en una alineación donde se ubicaban seis ejemplares de su misma especie.

y mismo porte. En dicha alineación han colapsados los dos ejemplares de los extremos generando una desadaptación. En la parte superior de su copa

muestra degradación en su estructura principal, en la zona de inserción de los ejes que forman su copa. Alto porcentaje en histórico de fallo en estas inserciones.

Valoración general de riesgo del árbol

Valoración de riesgo residual Bajo ☒ Moderado ☐ Alto ☐ Extremo ☐

Datos: Final ☒ Preliminar ☐ Necesita asesoramiento avanzado: ☒ No ☐

Limitaciones de la Inspección: ☐ Ninguna ☐ Visibilidad ☒ Accesos ☐ Trepadoras

Esta ficha es una adaptación del formulario del método BMP de la ISA

Página 2 de 2