

Expediente: 1/2026

AP-255-2026
AGF

Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar de *Pinus sp* con ID 2204, situado en el Distrito Cerro Amate, en la ZV Parque de la Música. (AP-255-2026)**, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo.

De acuerdo con el informe del Servicio Técnico:

MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Pinus sp*, situado en ZV Parque de la Música, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Cerro-Amate, debido a riesgo potencial de vuelco sobre catenaria de Metro de Sevilla (entre estaciones Cocheras y Pablo de Olavide) durante jornada climatológicamente adversa por la Borrasca Leonardo (aviso naranja precipitaciones, 112 mm acumulados y rachas máximas de 105 km/h). Se especifica que la primera actuación del apeo la realiza bomberos, al tener lugar durante la noche (21:00) y por proximidad a la catenaria.

ESTADO GENERAL: Tendencia del ejemplar a un futuro vuelco, debido a las condiciones edafológicas del terreno arcilloso. Mitad de la copa reducida por apantallamiento de las vías y catenarias del metro.

OBSERVACIONES: La abundancia de precipitaciones han generado riesgo de colapso y vuelco por la falta de anclaje. El ejemplar se ubica a favor de pendiente, por lo que entra dentro del margen de captación de las escorrentías. En el contexto de borrascas podría suponer un riesgo inminente de vuelco, junto con el efecto combinado del viento (zona de amplia exposición, abierta).

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
LA DIRECTORA GENERAL DE ARBOLADO Y PARQUES Y JARDINES

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	aEodGs1OAd1AJCnjGjahHw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Maria Luisa Iglesias de la Cueva	Firmado	07/04/2026 10:14:33
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/aEodGs1OAd1AJCnjGjahHw==		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP255/26) PARTE 1ª

ID: 2204

Código Apeo: AP255/26

UBICACIÓN: ZV Parque de la Música

Árbol: *Pinus* sp

MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Pinus* sp, situado en ZV Parque de la Música, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Cerro-Amate, debido a riesgo potencial de vuelco sobre catenaria de Metro de Sevilla (entre estaciones Cocheras y Pablo de Olavide) durante jornada climatológicamente adversa por la Borrasca Leonardo (aviso naranja precipitaciones, 112 mm acumulados y rachas máximas de 105 km/h). Se especifica que la primera actuación del apeo la realiza bomberos, al tener lugar durante la noche (21:00) y por proximidad a la catenaria.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 17 de marzo de 2026

Ingeniero Técnico Forestal

Fdo:

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP255/26) PARTE 2ª**MOTIVO DEL APEO:** Riesgo no tolerable

1. **FECHA:** 05/02/2026
2. **SITUACIÓN:** ZV Parque de la Música **DISTRITO:** Cerro-Amate
3. **ESPECIE:** *Pinus* sp. **Nº ID:** 2204
4. **P.C. (cm):** 59 **ALTURA (m):** 7,5 **ALCORQUE (m):** pradera, talud
5. **LATITUD DE ACERADO:** pradera de parque, junto a pradera y talud limítrofe a las vías del metro.
6. **LESIONES GRAVES:** Ejemplar con defectos biomecánicos propios de la especie: escaso desarrollo radicular por condiciones del sustrato, inclinación progresiva, con compensación en altura; lesiones en fuste por desprendimiento de ramas.
7. **ESTADO GENERAL:** Tendencia del ejemplar a un futuro vuelco, debido a las condiciones edafológicas del terreno arcilloso. Mitad de la copa reducida por apantallamiento de las vías y catenarias del metro.
8. **OBSERVACIONES:** La abundancia de precipitaciones han generado riesgo de colapso y vuelco por la falta de anclaje. El ejemplar se ubica a favor de pendiente, por lo que entra dentro del margen de captación de las escorrentías. En el contexto de borrascas podría suponer un riesgo inminente de vuelco, junto con el efecto combinado del viento (zona de amplia exposición, abierta).

9. FOTOGRAFÍAS:



Imagen: Detalle actuación bomberos sobre ejemplar posteriormente apeado.

10. PLANO SITUACIÓN:

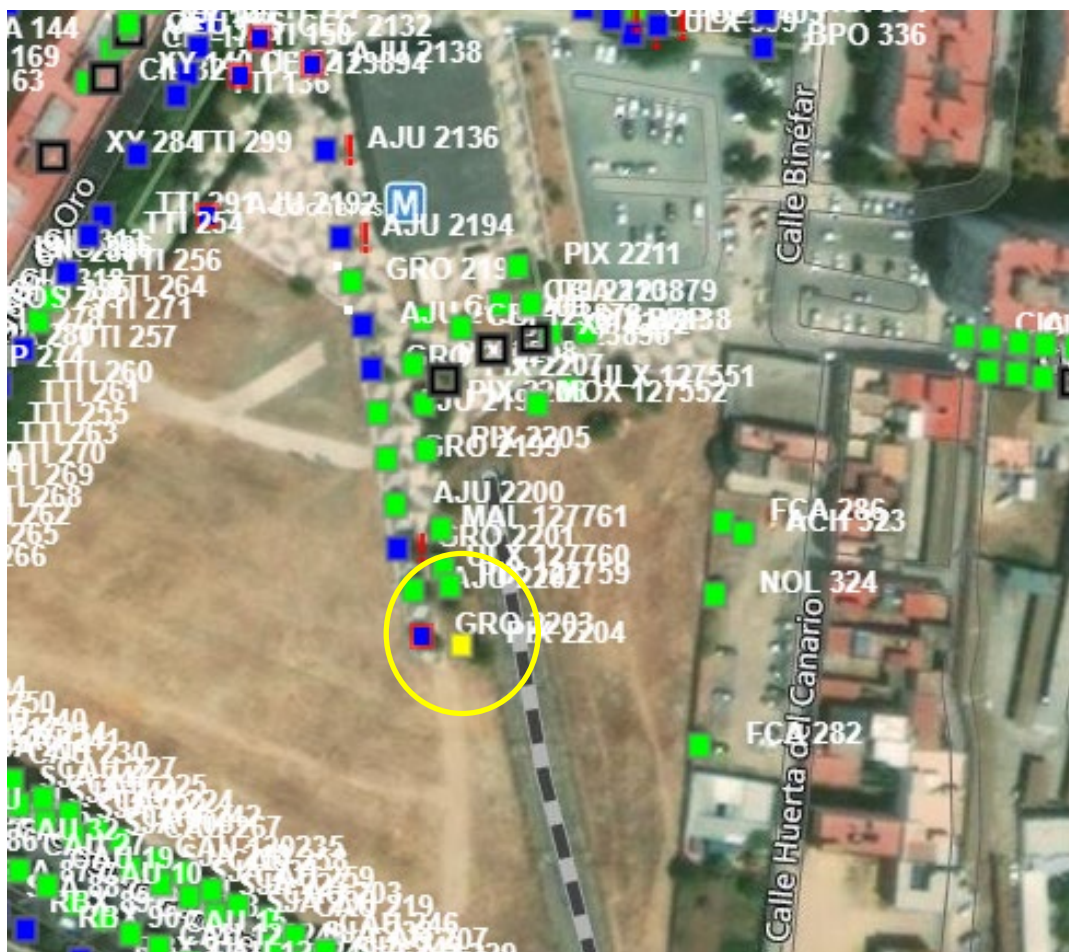


Imagen: PIX 2204